



Esquadrias do 1º Pavimento - Fachada Lateral

J7 - 1.01 (CEGA)

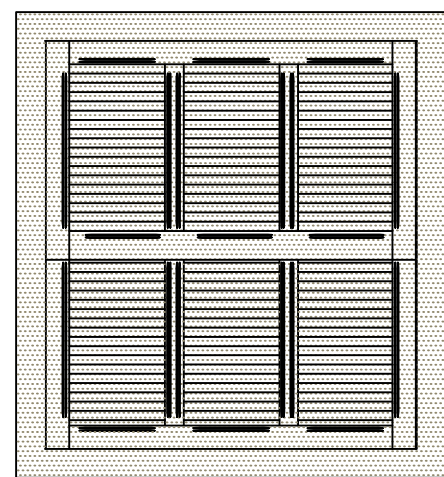


Vista Externa - Janelas 1º Piso

J8 - 1.02

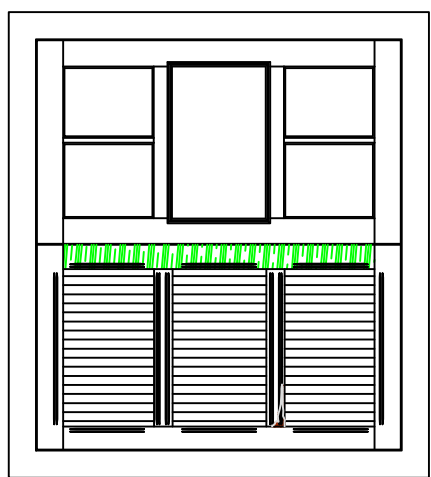


J8: 1,39x1,54 - Vista Interna

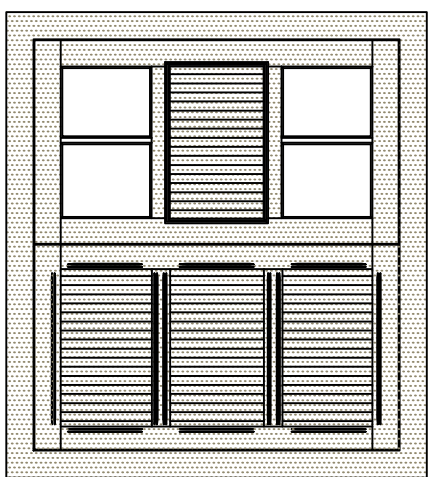


J8: 1,39x1,54 -Vista Externa


J7 - 1.03

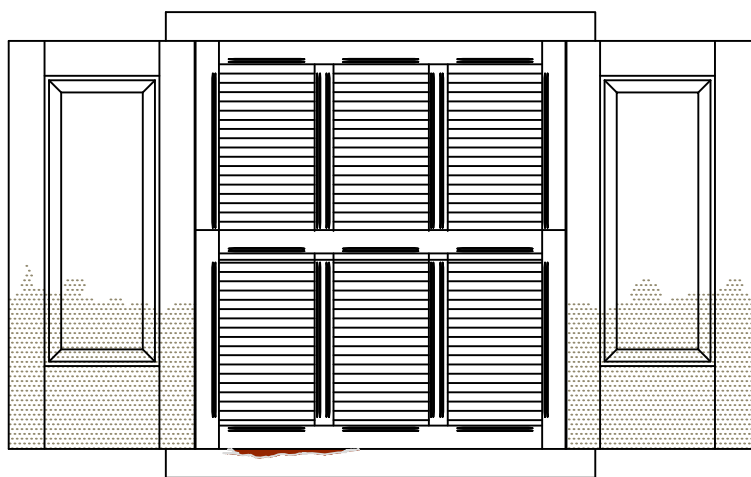

Vista Interna Aberta- Janelas 1º Piso

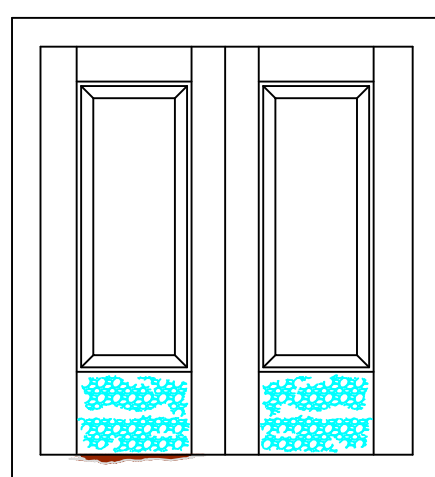


Vista Interna Fechada - Janelas 1º Piso

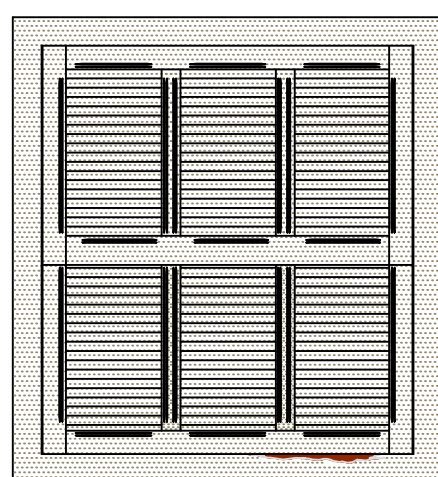


Vista Externa - Janelas 1º Piso


J7 - 1.04

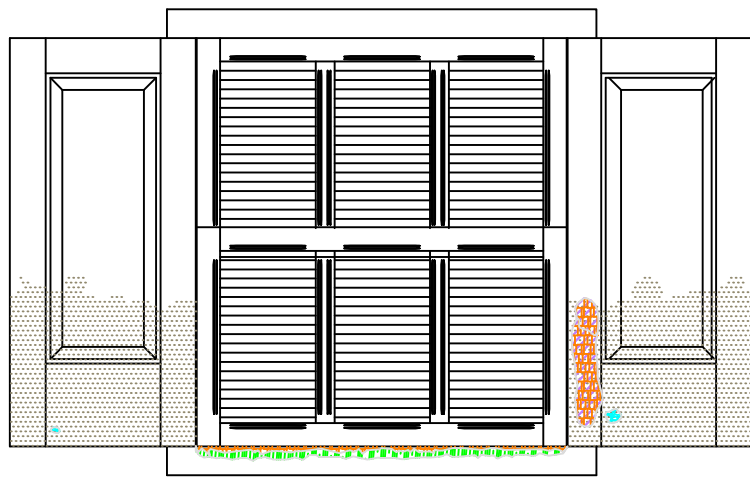

Vista Interna Aberta- Janelas 1º Piso

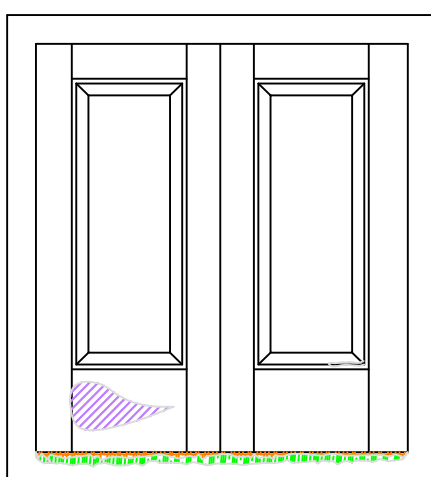


Vista Interna Fechada - Janelas 1º Piso

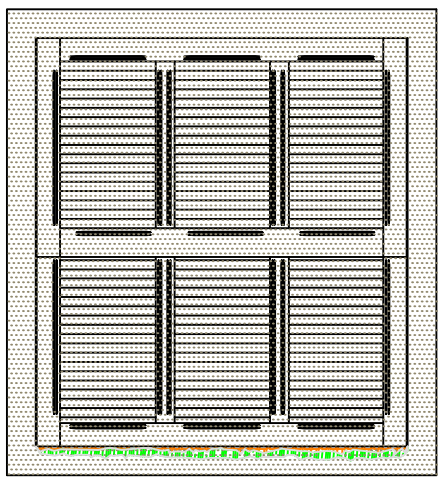


Vista Externa - Janelas 1º Piso


J7 - 1.05

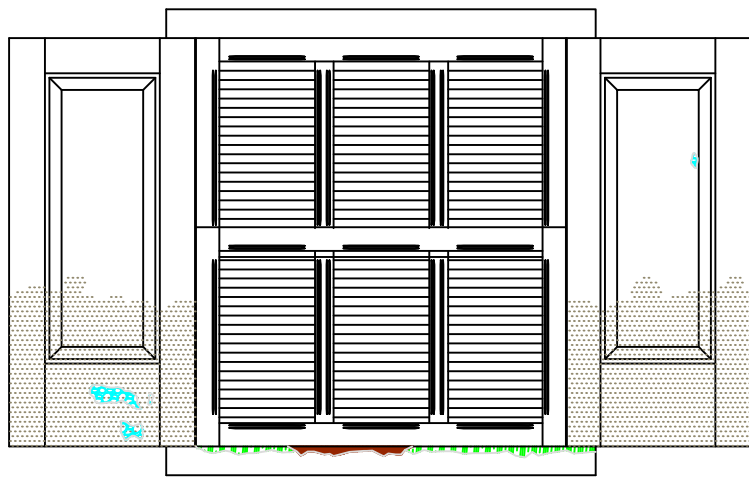

Vista Interna Aberta- Janelas 1º Piso

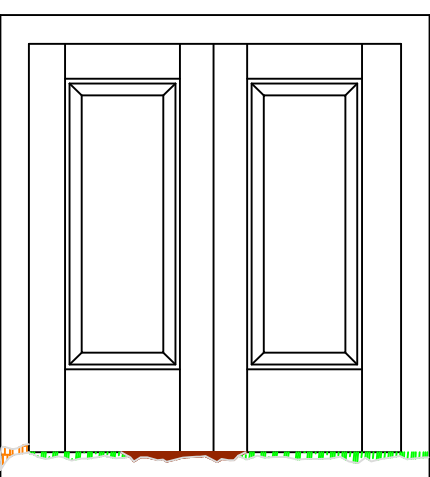


Vista Interna Fechada - Janelas 1º Piso

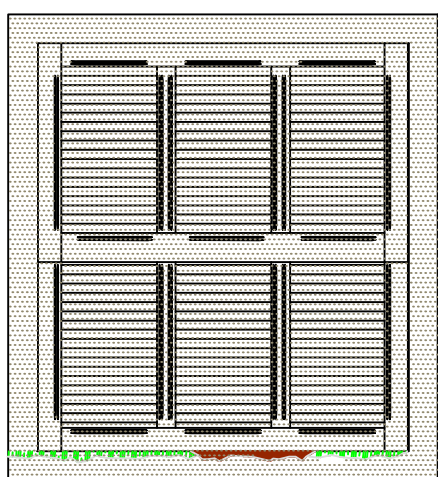


Vista Externa - Janelas 1º Piso

P3 - T.07


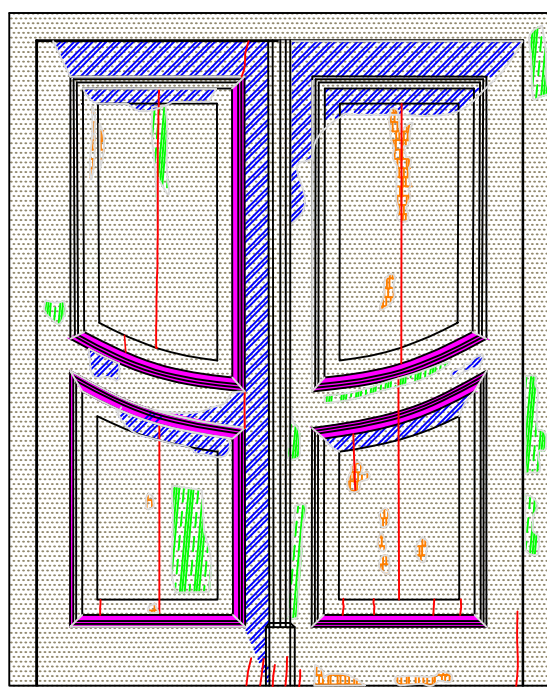


Vista Externa - Porta Lateral


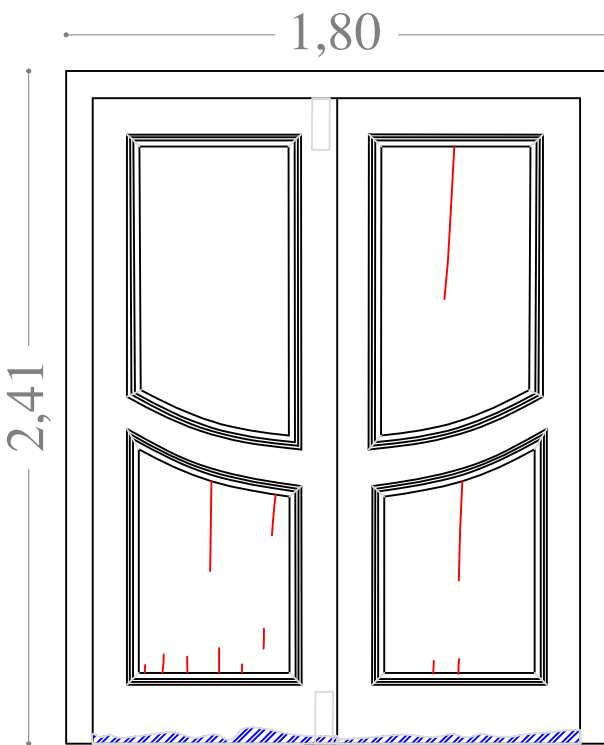


Vista Interna - Porta Lateral


J9 - T.06

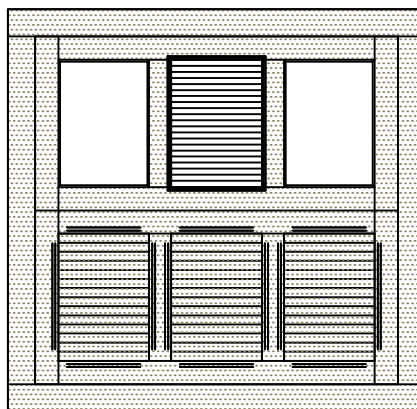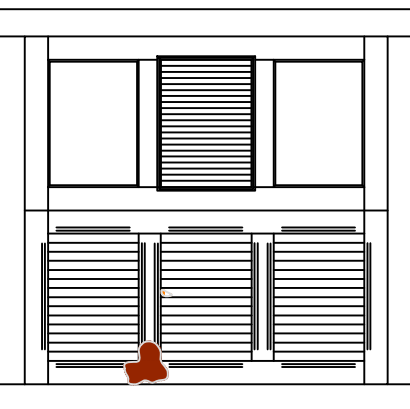


P4 - T.10

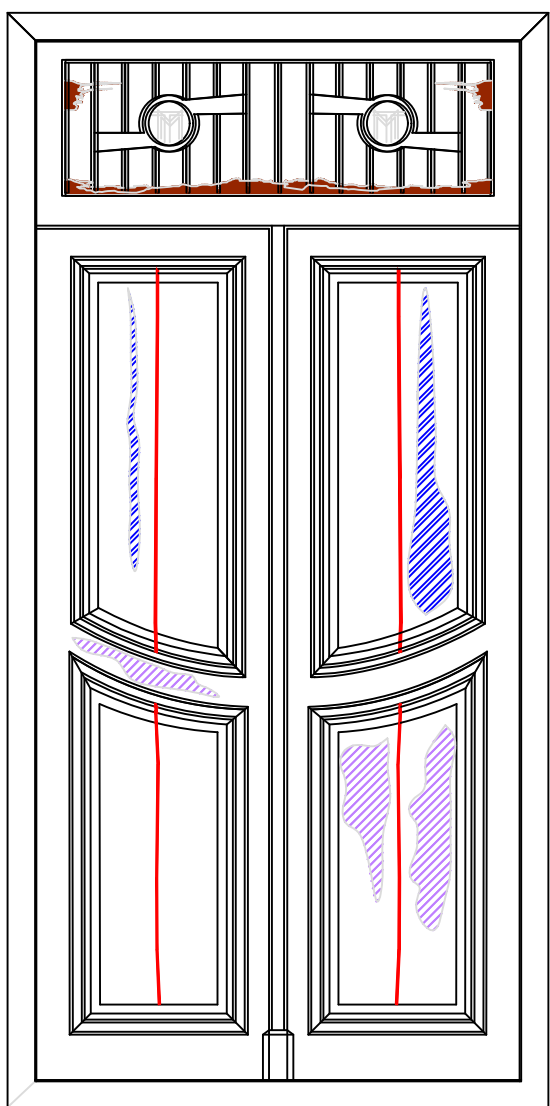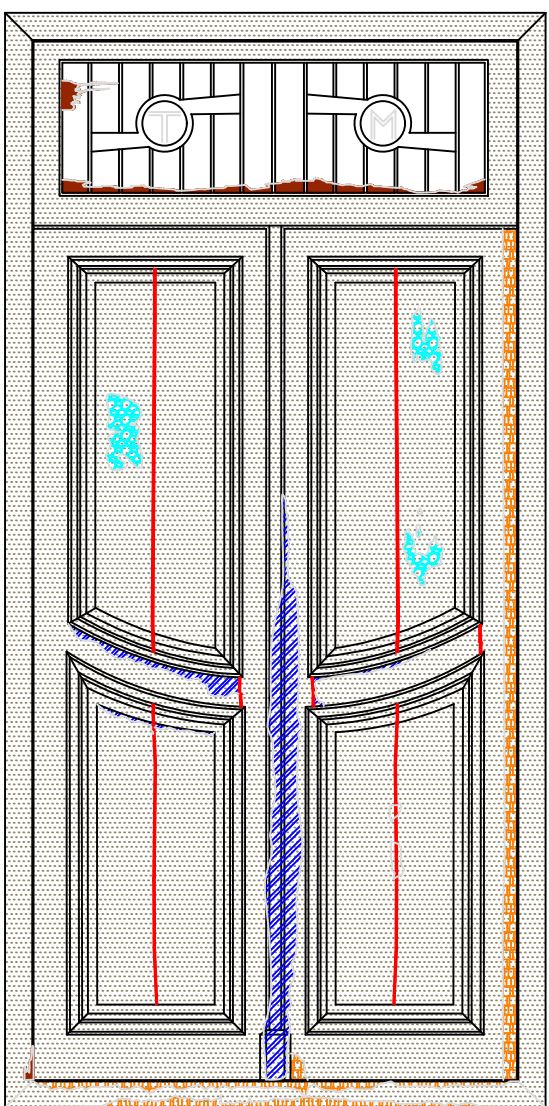

P3 - T.08

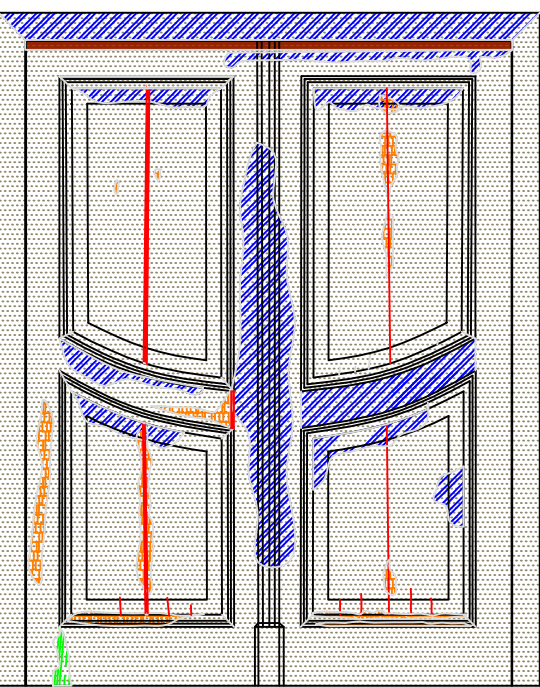


Vista Externa - Porta Lateral



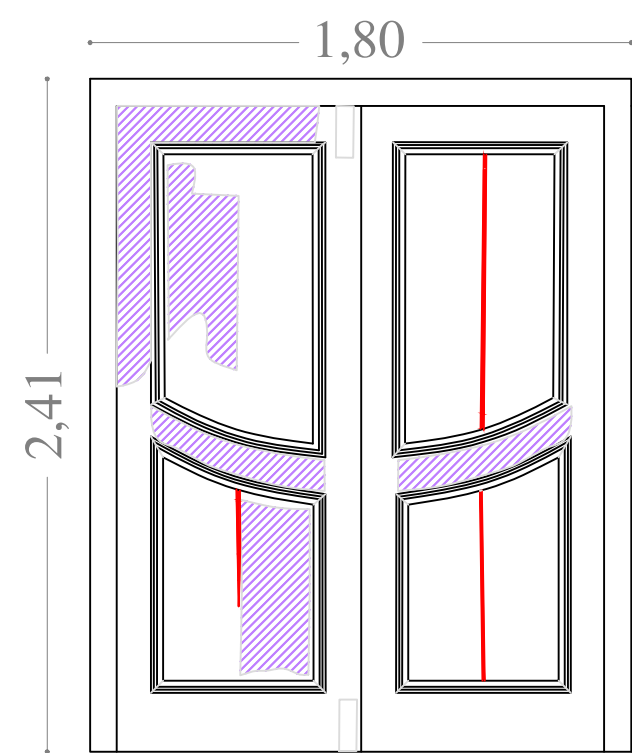


Vista Interna - Porta Lateral

J10 - T.09/ T.11/T.12/T.13

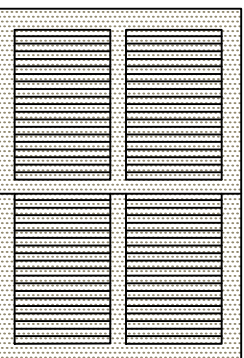

Vistas Externas

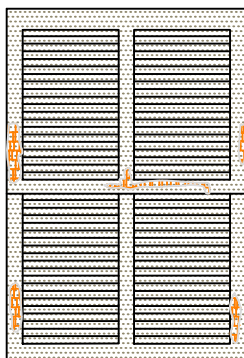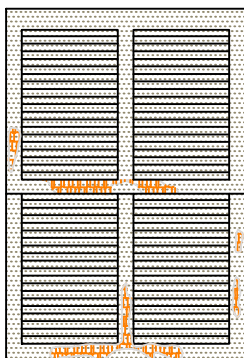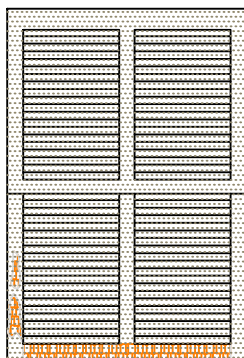

LEGENDA DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS:

- Pintura descolorida de sol
- Pintura manchada
- Descamação da pintura
- Bolhas
- Emassamento dos vidros craquelado ou ausente
- Raxas causadas por dilatação e ressecamento
- Peça solta/soltando
- Madeira degradada
- Manchas de umidade
- Peça antiga não mais existente
- Rachas, Fendas e Fendilhamentos

METODOLOGIA DE RESTAURO:

- 1) Remoção de quaisquer elementos estranhos;
- 2) Remoção da tinta existente, até a exposição total da superfície do material por lixamento;
- 3) Hidratação do tecido lenhoso e calafetamento nivelador de madeira;
- 4) Retirada das partes comprometidas e recomposição das formas geométricas, reproduzindo fielmente o desenho original;
- 5) Substituição dos batentes danificados;
- 6) Recomposição dos caixilhos, ou substituição de trechos em mau estado;
- 7) Tratamento da madeira contra ataques de fungos e insetos xilófagos;
- 8) Limpeza geral dos vidros;
- 9) Substituição total das massas de fixação dos vidros;



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Proprietário:

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Conveniada:

Associação dos Amigos do Theatro Municipal de São João da Boa Vista - AMITE

Obra:

Recuperação das Esquadrias do Teatro - Fase 1

Assunto:

MAPA DE DANOS - Esquadrias Fachada Frontal

Responsáveis Técnicos:

Responsável Legal:

Letícia Machado Botteon
Engenheira CREA 507074528-2

Érico Mitsuo Cardoso Morita
Arquiteto CAU nº401466-8

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

Folha: 05/05

Data: 27/09/2021

1:25